

Содержание

1 Общие сведения о программе	3
2 Требования к программному обеспечению и техническим средствам	3
3 Внешние подключения	3
4 Установка, запуск и удаление программы	4
4.1 Установка программы	4
4.2 Запуск программы	4
4.3 Выход из программы	5
4.4 Удаление программы	5
5 Режимы работы программы	5
5.1 Режим настройки	5
5.1.1 Команды режима настройки	6
5.1.2 Описание команд режима настройки	8
5.2 Режим регистрации	16
5.2.1 Опрос приборов	16
5.2.2 Построение графиков	18
5.3 Настройки СОМ-порта	21
Приложение А Схемы распайки электрических кабелей для подключения	
приборов ДМ5002 по цифровому интерфейсу	24

Подпись и дата	
Инв № дубл.	
Взам. инв №	
пись и дата	

Изм. Лист		№ документа	Подпись	Дата	1
Разра	ботал	Кузнецов			
Проверил		Аксенов			1
Н. контр.		Зюбанова			
Утв.		Машкин]
	Разра Пров Н. ко	Разработал Проверил Н. контр.	Разработал Кузнецов Проверил Аксенов Н. контр. Зюбанова	Разработал Кузнецов Проверил Аксенов Н. контр. Зюбанова	Разработал Кузнецов Проверил Аксенов Н. контр. Зюбанова

5Ш2.832.006 ИЗ

Лит.

Программа Digital Master (версия 2.1.6)
Руководство пользователя

		2	23
0.	AO	«Мано	томь»,
		СКБ	

Лист

Листов

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программы «Digital Master».

1 Общие сведения о программе

Программа «Digital Master» устанавливается на персональном компьютере (ПК) или ноутбуке и предназначена для работы с цифровыми манометрами ДМ5002, которые подключены по цифровому интерфейсу к СОМ- или USB-порту (с применением специального преобразователя порта USB – RS-232).

В программе «Digital Master» предусмотрены следующие возможности:

- изменение параметров приборов ДМ5002;
- опрос параметров приборов с последующим их сохранением в файле;
- построение графиков опрашиваемых параметров по ранее сохраненным данным;
- просмотр передаваемых/принимаемых пакетов данных.

Программа «Digital Master» доступна на сайте OAO «Манотомь» по следующей ссылке: "http://www.manotom-tmz.ru/".

В состав программы «Digital Master» входят:

- исполняемый файл «DigitalMaster.exe»;
- файл настроек пользователя «DigitalMaster.ini» (создается в процессе выполнения программы в той же директории, что и исполняемый файл);
- руководство пользователя в формате Adobe Acrobat Reader файл «Digital Master ruk v 2 1 6.pdf».

ВНИМАНИЕ! Большинство команд программы «Digital Master» версии 2.1.6 не поддерживаются ранее выпускавшимися приборами ДМ5002. Для проверки возможности поддержки команд необходимо убедиться в выполнении команды режима настройки: считать «Сведения о приборе» (п.5.1.2.13).

2 Требования к программному обеспечению и техническим средствам

Программа «Digital Master» работает под управлением операционной системы Windows XP.

Минимальные технические требования к ПК:

- процессор 486, 8 Мбайт ОЗУ;
- видеоадаптер VGA 1024x768, 16 цветов;
- наличие СОМ-порта;
- 3 Мбайт свободного пространства на жестком диске;
- клавиатура, мышь.

Подпись и дата

Инв № дубл.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подп.

Рекомендуемые технические требования к ПК:

- процессор класса Pentium, 32 Мбайт ОЗУ;
- видеоадаптер SVGA 1024x768, 256 цветов;
- наличие СОМ-порта;
- не менее 10 Мбайт свободного пространства на жестком диске;
- клавиатура, мышь.

3 Внешние подключения

Подключить цифровой манометр ДМ5002 с цифровым интерфейсом RS-232 к СОМпорту персонального компьютера (ноутбука) посредством электрического кабеля, схема рас-

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

5Ш2.832.006 И3

4 Установка, запуск и удаление программы

4.1 Установка программы

Программа поставляется в виде исполняемого файла «DigitalMaster.exe», который необходимо скопировать на компьютер в созданный каталог. Для быстрого доступа к программе можно создать ярлык исполняемого файла «DigitalMaster.exe» на рабочем столе, используя стандартные средства операционной системы Windows.

4.2 Запуск программы

Подпись и дата

Инв № дубл

инв №

Взам.

Подпись и дата

Инв № подп.

Для запуска программы «Digital Master» необходимо перейти в каталог, в который был скопирован исполняемый файл, и запустить его на выполнение. Если на рабочем столе был создан ярлык программы (рисунок 4.1), то достаточно навести курсор мыши на него и сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши.



Рисунок 4.1 – Ярлык программы «DigitalMaster» на рабочем столе

После запуска программы должно появиться окно с активной закладкой «Настройки СОМ-порта», в которой необходимо установить значения параметров СОМ-порта, к которому подключены приборы ДМ5002 (рисунок 4.2), и нажать кнопку «Включение порта».

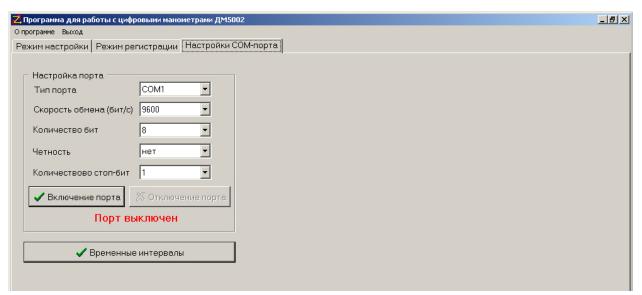


Рисунок 4.2 – Вид главного окна программы после запуска исполняемого файла

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Для выхода из программы достаточно навести курсор мыши на поле верхнего меню «Выход» или значок , расположенный в верхнем правом углу рабочего окна программы (рисунок 4.2), и щелкнуть левой кнопкой. Появится окно, запрашивающее подтверждение выхода из программы. Для подтверждения выхода из программы необходимо нажать кнопку «Да».

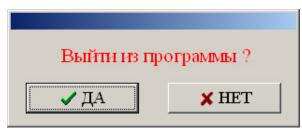


Рисунок 4.3 – Окно подтверждения выхода из программы

4.4 Удаление программы

Для удаления программы с компьютера необходимо удалить исполняемый файл «DigitalMaster.exe» и файл настроек «DigitalMaster.ini», если он был создан.

5 Режимы работы программы

В программе предусмотрены режимы работы, которые выбираются переходом на соответствующие закладки (рисунок 5.1, поз. 2):

- «Режим настройки» предназначен для изменения параметров прибора ДМ5002;
- «Режим регистрации» предназначен для считывания измеренных значений давления и других параметров прибора, их сохранения в файле и построения графиков;
- «Настройки СОМ-порта» конфигурирование параметров СОМ-порта и временных интервалов.



Рисунок 5.1 – Меню программы

Основное меню программы состоит из кнопок «О программе» и «Выход», при выборе которых соответственно появляется окно сведений о программе и окно подтверждения завершения работы программы.

5.1. Режим настройки

При выборе закладки «Режим настройки» главное окно программы приобретает вид, представленный на рисунке 5.2, в котором отображаются:

Подпись и	
Инв № дубл.	
Взам. инв №	
Подпись и дата	
Инв № подп.	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

- поле процесса передачи/приема команд (поз. 1);
- выпадающий перечень команд (поз. 2);
- поле считанных значений переменных (поз. 3);
- кнопка «Старт» / «Стоп» для запуска/остановки выполнения команды (поз. 4);
- поле указания адреса прибора (поз. 5).

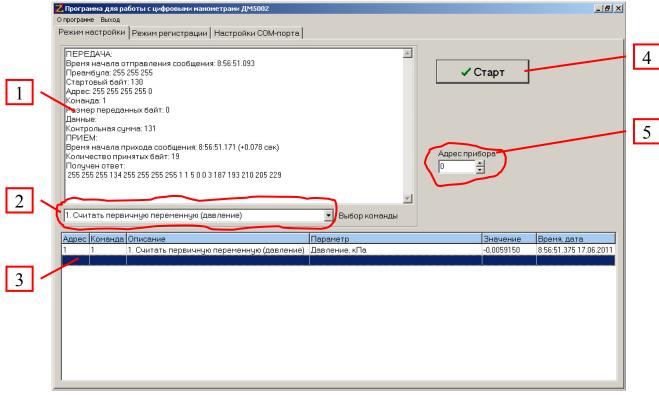


Рисунок 5.2 – Вид окна закладки «Режим настройки»

Адреса одновременно опрашиваемых приборов ДМ5002, подключенных к СОМ-порту компьютера, должны различаться. Значение 0 в поле выбора адреса прибора должно указываться в том случае, если к СОМ-порту подключен только один прибор ДМ5002, адрес опроса которого неизвестен.

5.1.1 Команды режима настройки

При нажатии кнопки «Старт» (рисунок 5.2, поз.4) происходит выполнение команды, выбранной пользователем в выпадающем перечне (рисунок 5.2, поз.2). Перечень доступных команд представлен на рисунке 5.3, а в таблице 5.1 приведено их краткое назначение.

Инв № подп. Подпись и дата Взам. инв № Инв № дубл. Подпись и дата

Изм. Лист № документа Подпись Дата

5Ш2.832.006 ИЗ

1. Считать первичную переменную (давление) 1. Считать первичную переменную (давление) 2. Считать ток и значения 4-х переменных 3. Записать адрес опроса 4. Считать переменные 5. Задать число измерений при усреднении 6. Выполнить коррекцию нуля 7. Выполнить коррекцию диапазона. 8. Режим фиксированного тока 9. Параметры сигнализирующего устройства 10. Указать единицу измерений давления 11. Настройка токового выходного сигнала 12. Сохранение (ЗАП) параметров в памяти прибора. 13. Сведения о приборе 14. Перестроиться на поддиапазон 15. Задержка ответа прибора 16. Восстановление настроек прибора 17. Перезалуск прибора

Рисунок 5.3 – Перечень доступных команд

Назначение

Таблица 5.1 – Команды режима настройки

Команла

Подпись и дата

Инв № дубл.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подп.

Команда	Назначение
1 Считать первичную пере-	Считывается значение основного измеряемого прибором ДМ5002 параметра (первичная переменная) —
менную (давление)	давления.
	Считываются значения силы тока токового выход-
	ного сигнала, а также переменных:
	- давления;
2 Считать ток и значения 4-х	- напряжения питания тензопреобразователя Um в
переменных	кодах АЦП;
	- выходного напряжения тензопреобразователя Udif
	в кодах АЦП;
	- температуры микропроцессора.
	Присвоение нового адреса опроса текущему устрой
	ству (цифровому манометру). При этом цифровой
3 Записать адрес опроса	манометр отвечает на запрос в том случае, если ад-
	рес в команде соответствует его адресу, либо ука-
	занный адрес равен нулю.
4 Считать переменные	Считывание значений четырех переменных, указы-
4 Считать переменные	ваемых пользователем.
	Установка числа измерений для получения среднего
5 Задать число измерений	значения результата измерения давления. Определя
при усреднении	ет время формирования окончательного результата
	измерения.
6 Выполнить коррекцию нуля	Обнуление показаний прибора при отсутствии дав-
о выполнить коррекцию нуля	ления.
	Проводится при давлении, соответствующем верх-
7 Выполнить коррекцию	нему значению диапазона измерений. Коррекция
диапазона	диапазона должна производиться после проведения
	коррекции нуля.

						измерения.		
		l.	б Выполнить ко	ann arettiti	O 113/114	Обнуление показаний прибора при отсутствии дав-		
_		L') Бынолнить ко	эррскцин	о нуля	ления.		
						Проводится при давлении, соответствующем верх-		
		,	7 Выполнить коррекцию диапазона		0	нему значению диапазона измерений. Коррекция		
						диапазона должна производиться после проведения		
						коррекции нуля.		
_								
							Лист	
						5Ш2.832.006 ИЗ	7	
	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата			

Продолжение таблицы 5.1

Команда	Назначение
	Вход в режим фиксированного тока. В этом режиме
	прибор не измеряет давление, токовый выходной
8 Режим фиксированного тока	сигнал прибора устанавливается неизменным в соот-
	ветствии с полученным по цифровому интерфейсу
	значением силы тока.
	Задаются значения параметров сигнализирующего
	устройства:
9 Параметры сигнализирующе-	- исполнения подключения внешних электрических
го устройства	цепей;
	- уставок МИН и МАКС;
	- гистерезиса срабатывания уставок.
10 Указать единицу измерений	На лицевой панели прибора загорается светодиод,
давления	соответствующий выбранному обозначению едини-
	цы измерений давления.
11 Настройка токового выход-	Подстройка границ диапазона изменения токового
ного сигнала	выходного сигнала.
12 Сохранение (ЗАП) парамет-	Сохранение измененных значений параметров в
ров в памяти прибора	энергонезависимой памяти прибора.
13 Сведения о приборе	Считывание заводского номера и года изготовления прибора.
14 Перестроиться на поддиапа- зон	Перестройка на поддиапазон измерений.
15 2а напучка атпола прибата	Изменение временного параметра прибора, опреде-
15 Задержка ответа прибора	ляющего время формирования ответных сообщений.
16 Восстановление настроек	Восстановление значений параметров прибора, за-
прибора	ложенных на предприятии-изготовителе.
17 Перезапуск прибора	Выполнение перезапуска программы микропроцес-
17 Перезапуск приобра	сора прибора.

5.1.2 Описание команд режима настройки

- 5.1.2.1 Команда № 1: **«1. Считать первичную переменную (давление)»**. Происходит считывание измеренного прибором ДМ5002 давления в выбранных единицах измерений. Результат выполнения команды отображается в строке поля считанных значений переменных (рисунок 5.2, поз.3).
- 5.1.2.2 Команда № 2: «**2. Считать ток и значения 4-х переменных**». Происходит считывание значения токового выходного сигнала, пропорционального измеренному давлению, и значений четырех переменных прибора ДМ5002:
 - давления;

Подпись и дата

Инв № дубл.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подп.

- напряжения питания тензопреобразователя Um в кодах АЦП;
- напряжения выходного сигнала тензопреобразователя Udif в кодах АЦП;
- температуры микропроцессора.

Результат выполнения команды отображается в строке поля выполненных команд (рисунок 5.4, выделенная область).

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

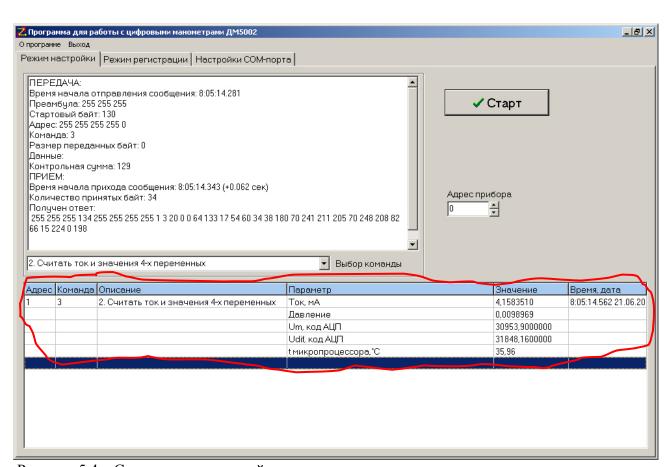


Рисунок 5.4 – Считывание значений силы тока и четырех переменных в режиме регистрации

5.1.2.3 Команда № 3: **«3. Записать адрес опроса»**. Команда позволяет присвоить прибору ДМ5002 с определенным адресом опроса новое значение адреса, задаваемое в появляющемся окне рисунка 5.5.

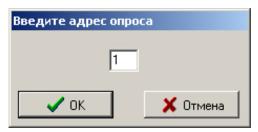


Рисунок 5.5 – Окно указания адреса опроса прибора

5.1.2.4 Команда № 4: «**4. Считать переменные**». В окне, изображенном на рисунке 5, указываются четыре произвольные переменные цифрового манометра, значения которых будут передаваться в персональный компьютер.

Инв № подп. Подпись и дата Взам. инв № Инв № дубл. Подпись и дата

Г	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
L					

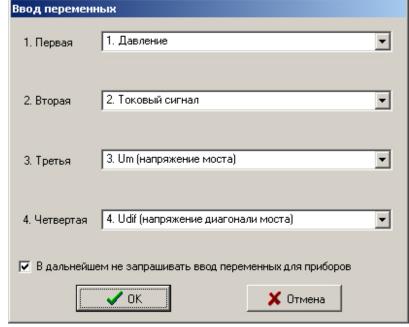


Рисунок 5.6 – Окно указания четырех произвольных переменных

Выбор переменных осуществляется из списка (рисунок 5.7) со следующими обозначениями:

- «1. Давление»;
- «2. Токовый сигнал»;
- «3. Um (напряжение моста)»;
- «4. Udif (напряжение диагонали моста)»;
- «5. Температура микропроцессора»;
- «6. Число измерений при усреднении»;
- «7. Ртах поддиапазона»;
- «8. Pmin поддиапазона»;
- «9. Ртах основного диапазона»;
- «10. Pmin основного диапазона»;
- «11. Модификация прибора»;
- «12. ЦАП0 (DacMin)»;

Подпись и дата

Инв № дубл

инв №

Взам.

Подпись и дата

Инв № подп.

- «13. ЦАП1 (DacMax)»;
- «14. Уставка 1 (МИН)»;
- «15. Уставка 2 (МАКС)»;
- «16. Гистерезис уставок»;
- «17. Исполнение сигнализирующего устройства».

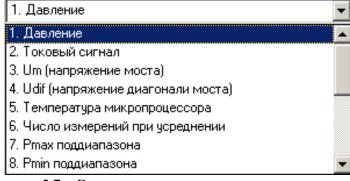


Рисунок 5.7 – Выпадающее меню с перечнем переменных

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

5.1.2.5 Команда № 5: **«5. Записать число измерений при усреднении»**. Указывается число измерений, участвующих в вычислении усредненного значения давления (рисунок 5.8). Время одного измерения составляет 50 мс. При значении числа измерений, равном 50, время формирования результирующего (усредненного) значения давления, состоящего из 50 результатов измерений, составит, примерно, 2,5 с. Область возможных значений числа измерений при усреднении может изменяться от 1 до 50.

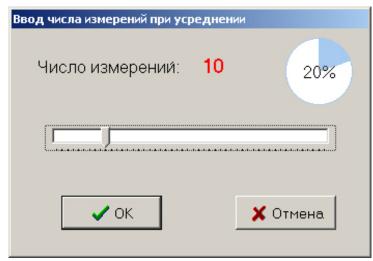


Рисунок 5.8 – Окно указания числа измерений при усреднении

5.1.2.6 Команда № 6: «**6. Выполнить коррекцию нуля**». Команда позволяет выполнять корректировку аддитивной составляющей погрешности приборов ДМ5002, предназначенных для измерения избыточного давления, разрежения. При выполнении команды измерительная полость штуцера должна быть соединена с атмосферой (рисунок 5.9).

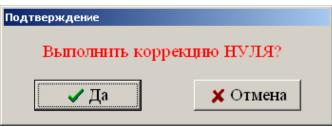


Рисунок 5.9 – Окно подтверждения команды коррекции нуля

- 5.1.2.7 Команда № 7: **«7. Выполнить коррекцию диапазона»**. Команда позволяет выполнять корректировку мультипликативной составляющей погрешности прибора. При выполнении команды на вход прибора должно быть подано давление (избыточное или разрежение), которое должно соответствовать верхнему значению диапазона измерений.
- 5.1.2.8 Команда № 8: «**8. Режим фиксированного тока**». Команда перевода прибора в режим фиксированного тока. Режим фиксированного тока может применяться для проверки токового выходного сигнала модификаций приборов ДМ5002Б и ДМ5002Г. В этом режиме прибор не измеряет давление, значение токового выходного сигнала прибора устанавливается в соответствии с переданным прибору по цифровому интерфейсу значением силы тока в пределах от 0 до 20 мА. Для приборов с токовым выходным сигналом от 4 до 20 мА необходимо указывать значения от 4 до 20, а для приборов с токовым выходным сигналом от 0 до 5 мА от 0 до 5. После нажатия на кнопку «Задать» (рисунок 5.10) произойдет переключение прибора ДМ5002 в режим фиксированного тока, при этом значение силы выходного тока

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Подпись и дата

Инв № дубл.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подп.

Лист

11

установится равным заданному значению. С помощью контрольно-измерительного прибора (амперметра) можно измерить действительное значение силы выходного тока прибора. Выход прибора из режима фиксированного тока выполняется нажатием кнопки «Отключить» (рисунок 5.10).

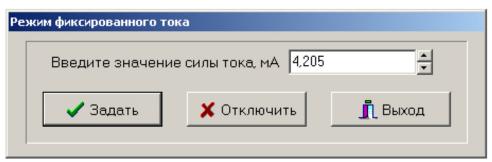


Рисунок 5.10 – Окно режима фиксированного тока

- 5.1.2.9 Команда № 9: **«9. Параметры сигнализирующего устройства»**. Команда позволяет для приборов ДМ5002В и ДМ5002Г с помощью меню (рисунок 5.11) считывать и (или) задавать параметры сигнализирующего устройства:
- исполнение подключения внешних электрических цепей сигнализирующего устройства (III, IV, V или VI по ГОСТ 2405-88);
 - значения уставок МИН (уставка 1) и МАКС (уставка 2);
 - значение гистерезиса срабатывания уставок.

араметры сигнализирующего устройства						
Исполнение сигнализирующего устройства						
В процентах						
© В единицах измерений давления						
,						
Значение уставки МИН (уставка 1) 20,0000000 %						
Значение уставки МАКС (уставка 2)						
Значение гистерезиса уставок 1,0000000 %						
. ,						
✓ Считать значения ✓ Записать значения Ж Выход						

Рисунок 5.11 – Окно указания параметров сигнализирующего устройства прибора

5.1.2.10 Команда № 10: «**10. Указать единицу измерений давления**». Команда позволяет переключить прибор в режим индикации результата измерения в выбранных единицах измерений давления (рисунок 5.12).

ı	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Подпись и дата

Инв № дубл.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подп.

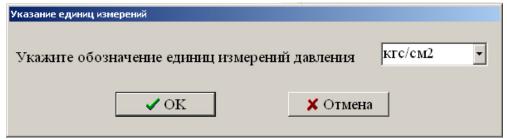


Рисунок 5.12 – Окно выбора единиц измерений давления

5.1.2.11 Команда № 11: «11. Настройка токового выходного сигнала». При выполнении команды появляется следующее окно, изображенное на рисунке 5.13.

В режиме настроек токового выходного сигнала пользователь имеет возможность:

- определить диапазон изменения токового выходного сигнала, на который настроен прибор («(0-5) мА» или «(4-20) мА»);
- считать или скорректировать значения нижнего (ЦАПО) и (или) верхнего (ЦАП1) пределов изменения токового выходного сигнала;
 - войти или выйти из режима фиксированного тока.

Для перевода прибора в режим фиксированного тока, выходной токовый сигнал которого будет соответствовать значению кода ЦАПО (нижнему пределу DacMin), необходимо нажать на кнопку «DacMin» поля «Режим фиксированного тока». При успешном выполнении команды должен загореться зеленым цветом соответствующий квадрат, расположенный рядом с кнопкой. Нажатие на кнопку «DacMax» также переводит прибор в режим фиксированного тока, выходной токовый сигнал которого соответствует значению кода ЦАП1 (верхнему пределу DacMax). При нажатии на кнопку «Выключить» происходит выход прибора из режима фиксированного тока.

	∠ Настройка токового выходного сигнала
подпись и дага	Диапазон токового выходного сигнала (420) мА Считать Значения кодов ЦАП Значение кода ЦАП для нижнего предела изменения силы тока
тив ж дуол.	50 — DacMin Значение кода ЦАП для верхнего предела изменения силы тока 4000 — DacMax
D3dM. MHB JVE	✓ Считать ✓ Записать Режим фиксированного тока ✓ DacMax ✓ Выключить
тодимев и дата	ж Выход

Рисунок 5.13 – Окно настроек параметров токового выходного сигнала

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Инв № подп.

5.1.2.12 Команда № 12: **«12. Сохранение (ЗАП) параметров в приборе**». Выполняется команда, аналогичная соответствующей команде режима изменения параметров прибора ДМ5002. При выборе команды появляется окно, предлагающее пользователю подтвердить сохранение измененных значений параметров (рисунок 5.14).

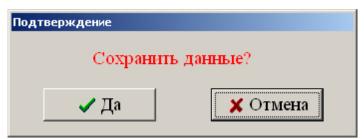


Рисунок 5.14 – Окно подтверждения

5.1.2.13 Команда № 13: **«13. Сведения о приборе»**. При выборе команды появляется окно, изображенное на рисунке 5.15. При нажатии на кнопку «Считать» в соответствующих полях отображаются заводской номер и год изготовления прибора ДМ5002.

<mark>Z,</mark> Сведения о приборе	×
Заводской номер прибора	768
Год изготовления прибора	2010
✔ Считать	🗶 Отмена

Рисунок 5.15 – Окно отображения сведений о приборе

5.1.2.14 Команда № 14: «**14. Перестроиться на поддиапазон**». При выборе команды появляется меню (рисунок 5.16), позволяющее выполнять перенастройку прибора на выбранный диапазон измерений.

Нижнее и верхнее значения пределов основного (наибольшего) диапазона измерений прибора в установленных единицах измерений отображаются в полях, обозначенных поз.1. Перенастройка прибора на поддиапазон измерений осуществляется либо заданием предельных значений требуемого поддиапазона измерений (поз.2), либо указанием значения коэффициента (поз.3), который определяет отношение основного (наибольшего) и установленного диапазонов измерений прибора.

Предельное значение, соответствующее отношению основного (наибольшего) и минимально возможного диапазонов измерений у прибора, отображается в поле поз.4 при нажатии соответствующей кнопки «Считать».

Инв № подп. Подпись и дата Взам. инв № Инв № дубл. Подпись и дата

Изм. Лист № документа Подпись Дата

5Ш2.832.006 И3

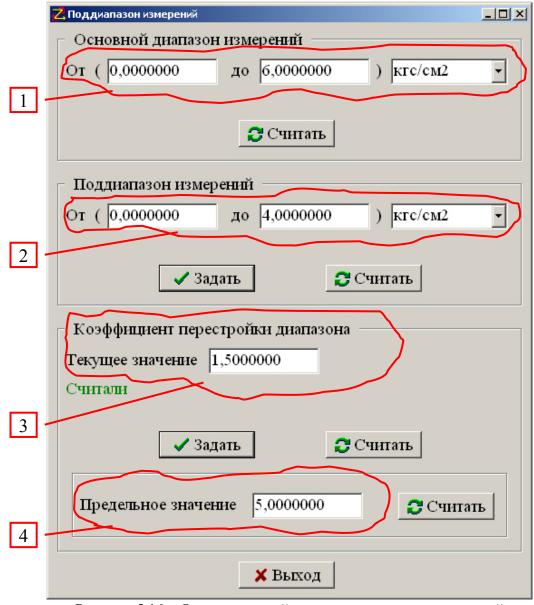


Рисунок 5.16 – Окно перестройки на поддиапазоны измерений

5.1.2.15 Команда № 15: **«15. Задержка ответа прибора»** (рисунок 5.17). Команда может быть полезной в тех случаях, когда разрабатывается модуль сопряжения с прибором ДМ5002 для применения в системах АСУТП.

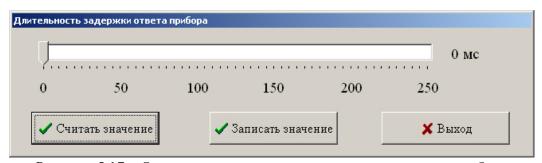


Рисунок 5.17 – Окно задания длительности задержки ответа прибора

5.1.2.16 Команда № 16: «**16. Восстановление настроек прибора**». Команда восстановления настроек прибора, заложенных на предприятии-изготовителе. Команду следует

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Подпись и дата

Инв № дубл

инв №

Взам.

Подпись и дата

Инв № подп.

применять только в тех случаях, если пользователь задал значения параметров прибора, которые привели к нарушению его работоспособности. При выборе команды появится окно, запрашивающее подтверждение выполнения команды (рисунок 5.18).

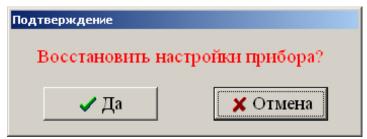


Рисунок 5.18 – Окно восстановления настроек прибора

5.1.2.17 Команда № 17: «**17. Перезапуск прибора**». Команда позволяет выполнить перезапуск (перезагрузку) выполняемой программы прибора. Перезапуск программы прибора происходит через 2 с после получения прибором команды. При выборе команды необходимо подтвердить выполняемое действие (рисунок 5.19).

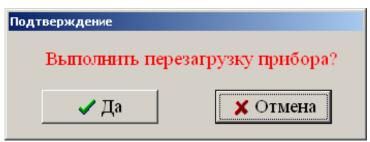


Рисунок 5.19 – Окно подтверждения перезапуска прибора


5.2 Режим регистрации

5.2.1 Опрос приборов

Режим регистрации (рисунок 5.20, поз.1) предназначен для периодического опроса выбранных приборов ДМ5002 по цифровому интерфейсу, сохранения результатов опроса, а также построения графиков по полученным данным. Периодичность опроса приборов задается переменной «Период опроса» (поз.2). Возможная область изменения значений периода опроса от 1 до 10000 с.

Подпись и да	
Инв № дубл.	
Взам. инв №	
Подпись и дата	
Инв № подп.	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

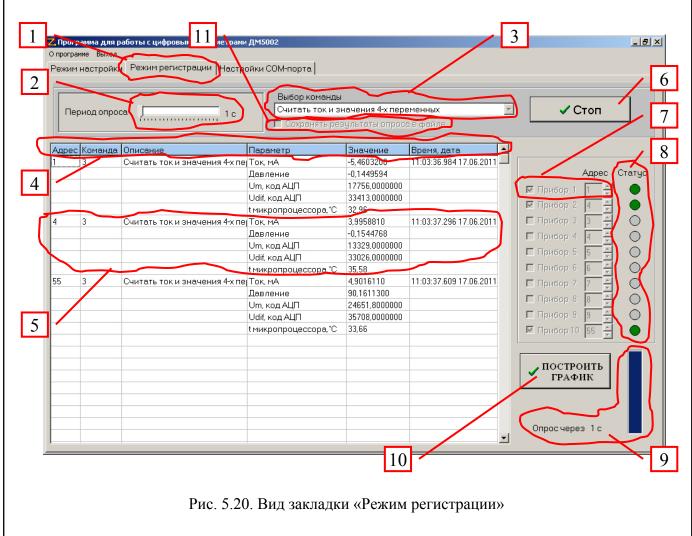

В выпадающем меню поз. 3 доступен следующий перечень команд (рисунок 5.21):

- «считать первичную переменную (давление)»;
- «считать ток и значения 4-х переменных»;
- «считать переменные».

Действия, выполняемые при выборе указанных команд, аналогичны рассмотренным ранее командам в закладке «Режим настройки».

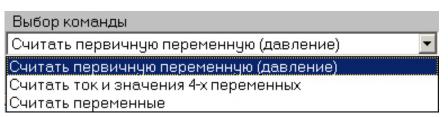


Рисунок 5.21 – Перечень команд

В соответствующих полях области поз.7 окна закладки «Режим регистрации», представленном на рисунке 5.20, указываются опрашиваемые приборы (устанавливается соответствующий флаг) и их адреса опроса. Опрос приборов происходит по нажатию кнопки «Старт» (поз.6). В процессе опроса приборов название кнопки «Старт» меняется на название «Стоп».

В поле статус (поз.8) указывается состояние опрашиваемого прибора. Зеленый цвет соответствует ситуации, когда получено ответное сообщение от прибора, а красный – ответное сообщение не получено или искажено.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

51112.832.006 ИЗ

Лист

Инв № подп

Подпись и дата

Инв № дубл

инв №

Взам.

Подпись и дата

17

Оставшееся время до следующего опроса приборов отображается в полях поз.9.

В графах поз.4 области данных отображаются адреса опрашиваемых приборов, команды запроса данных и их краткое описание, запрашиваемые параметры, принятые значения запрашиваемых параметров, время и дата прихода сообщений. В выделенной области поз.5 представлены значения опрашиваемых параметров прибора с адресом 4.

Для сохранения регистрируемых данных в файле необходимо установить соответствующий флаг (поз. 11). После установки флага появляется окно (рисунок 5.22), в котором необходимо ввести имя файла сохраняемых данных.

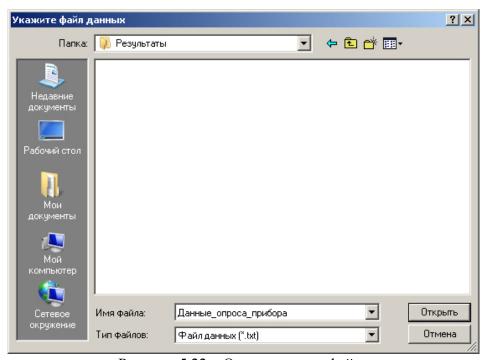


Рисунок 5.22 – Окно указания файла

5.2.2 Построение графиков

В режиме регистрации реализована возможность построения графиков опрашиваемых параметров на основе полученных данных, сохраненных в файлах. При нажатии на кнопку «Построить график» (рисунок 5.20, поз.10) появится окно, изображенное на рисунке 5.23. В области поля поз.3 происходит построение графиков. При построении нового графика добавляется соответствующая закладка в выделенной области над графиком (поз.1). Если названия параметров по оси ординат (вертикальная ось) у всех графиков совпадают, то появляется дополнительная закладка «Все графики», в поле построения графика которой строятся все ранее открытые графики.

Если нажать в пределах площади графика левую кнопку мыши и потянуть курсор вниз и вправо, выделяя на графике некоторую прямоугольную область, начиная с ее верхнего левого угла (рисунок 5.23, точка А выделенного пунктирной линией прямоугольника), то после отпускания кнопки мыши, выделенная область растянется на все поле графика. Таким способом можно в крупном масштабе посмотреть его различные области. Для возврата к прежнему масштабу, позволяющему смотреть весь график, достаточно провести курсором при нажатой левой кнопке мыши рамку вверх и влево. Масштаб восстановится. Также для восстановления масштаба графика достаточно перейти на закладку другого графика (рисунок 5.23, поз.1) и вернуться на прежний график (если открыто несколько графиков).

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

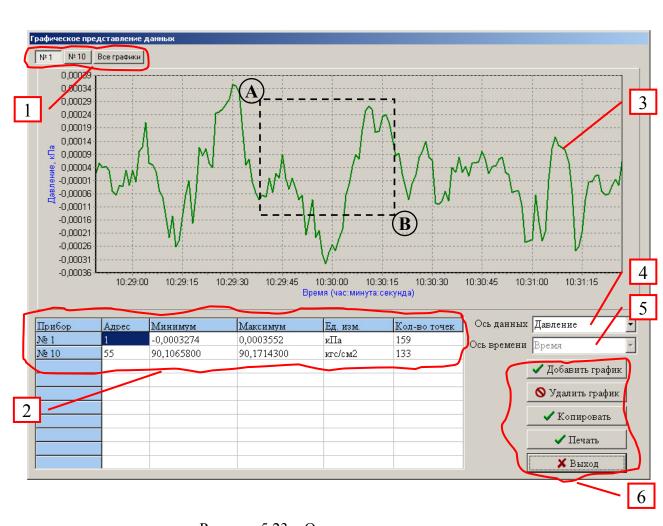


Рисунок 5.23 – Окно построения данных

Значениям оси ординат соответствуют значения выбранного параметра из выпадающего меню (рисунок 5.23, поз.4). Перечень возможных параметров представлен на рисунке 5.24.

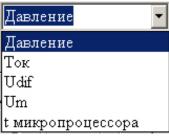


Рисунок 5.24 – Меню выбора параметра оси ординат

Параметр оси абсцисс, соответствующий времени и (или) дате, выбирается пользователем в выпадающем меню (рисунок 5.23, поз.5). Перечень возможных параметров представлен на рисунке 5.25.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Подпись и дата

Инв № дубл

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подп.



Рисунок 5.25 – Меню выбора параметра оси абсцисс

При построении графиков, в случае большого количества данных, на короткое время появляется сообщение, представленное на рисунке 5.26.

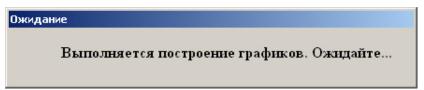


Рисунок 5.26 – Окно ожидания построения графика

Наибольшее количество данных, участвующих в построении каждого графика, не должно превышать $30\ 000$ измерений. Количество одновременно отображаемых графиков не превышает 10.

Кнопки, расположенные в области поз.6 (рисунок 5.23), позволяют выполнять следующие команды:

- «Добавить график» построение графика выбранного параметра из указываемого файла;
 - «Удалить график» удаление активного графика;
- «Копировать» копирование изображения активного графика в буфер обмена для последующей вставки в приложения;
 - «Печать» вывод на печать изображения активного графика;
 - «Выход» выход из окна построения графиков.

При нажатии на кнопку «Печать» появляется окно предварительного просмотра графика перед печатью (рисунок 5.27). В выпадающем меню «Printer» указывается устройство вывода подготовленного для печати изображения. В поле «Paper Orientation» указывается ориентация бумаги: «Portrait» (книжная) или «Landscape» (альбомная).

Инв № подп. Подпись и дата Взам. инв № Инв № дубл. Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

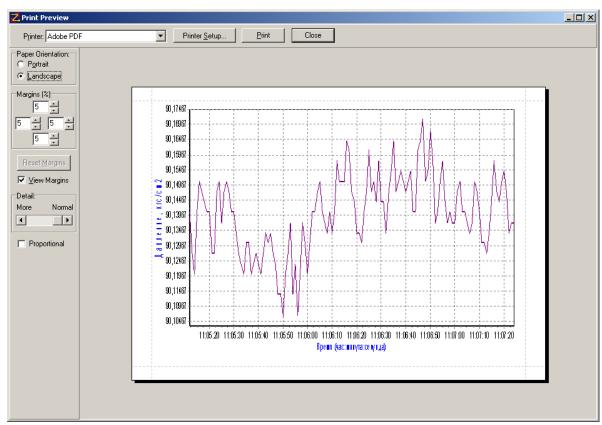


Рисунок 5.27 – Окно предварительного просмотра графика, выводимого на печать

5.3 Настройки СОМ-порта

Подпись и дата

Инв № дубл

инв №

Взам.

Подпись и дата

Инв № подп.

При запуске программы появляется окно настроек коммуникационного СОМ-порта (рисунок 5.28), к которому подключен прибор ДМ5002.

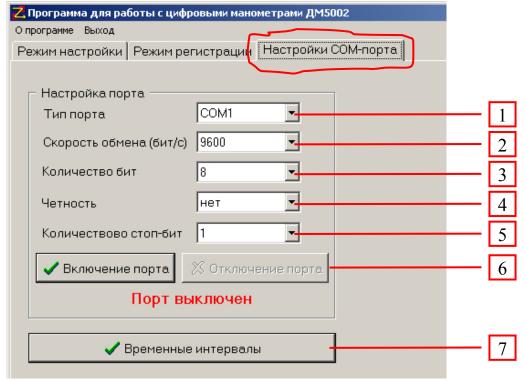


Рисунок 5.28 – Вид закладки «Настройки СОМ-порта»

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Для работы с приборами ДМ5002 должны быть установлены следующие настройки COM-порта (рисунок 5.28):


- номер СОМ-порта (поз.1) от 1 до 10;
- скорость обмена данными 9600 бит/с (поз.2);
- количество бит данных 8 (поз.3);
- проверка на четность отсутствует (поз.4);
- количество стоп-бит -1 (поз.5).

В программе «Digital Master» реализована возможность изменения временных интервалов, определяющих моменты времени отправления и принятия сообщений (рисунок 5.29). Если приборы ДМ5002 подключены к ПК непосредственно через СОМ-порт и данные передаются по цифровому интерфейсу RS-232, то в поле поз.2 указывается значение программной задержки после отправления сообщения прибору. В случае передачи данных по цифровому интерфейсу RS-485 (приборы подключены к ПК через переходник RS-232/RS-485), для корректной передачи/приема данных на некоторых ПК требуется установить флажок напротив символа RS-485. В результате установления флажка происходит разблокировка поля ввода значения (поз.1). Рекомендуемое значение длительности дополнительной задержки при работе по цифровому интерфейсу RS-485 составляет от 10 до 30 мс.

Если количество одновременно опрашиваемых приборов больше трех, то необходимо увеличивать значение периода опроса. При периоде опроса $T_{O\Pi} = 1$ с и при временной задержке $T_{HC} = 300$ мс можно опрашивать не более трех приборов (рисунок 5.29).

При наведении курсора мыши на поле области временных интервалов (рисунок 5.29) и нажатии левой кнопки мыши появляется окно с увеличенным изображением (рисунок 5.30).

Подпись и дата							
Инв № дубл.							
Взам. инв №							
Подпись и дата							
Инв № подп.	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш2.832.006 ИЗ	Лист 22

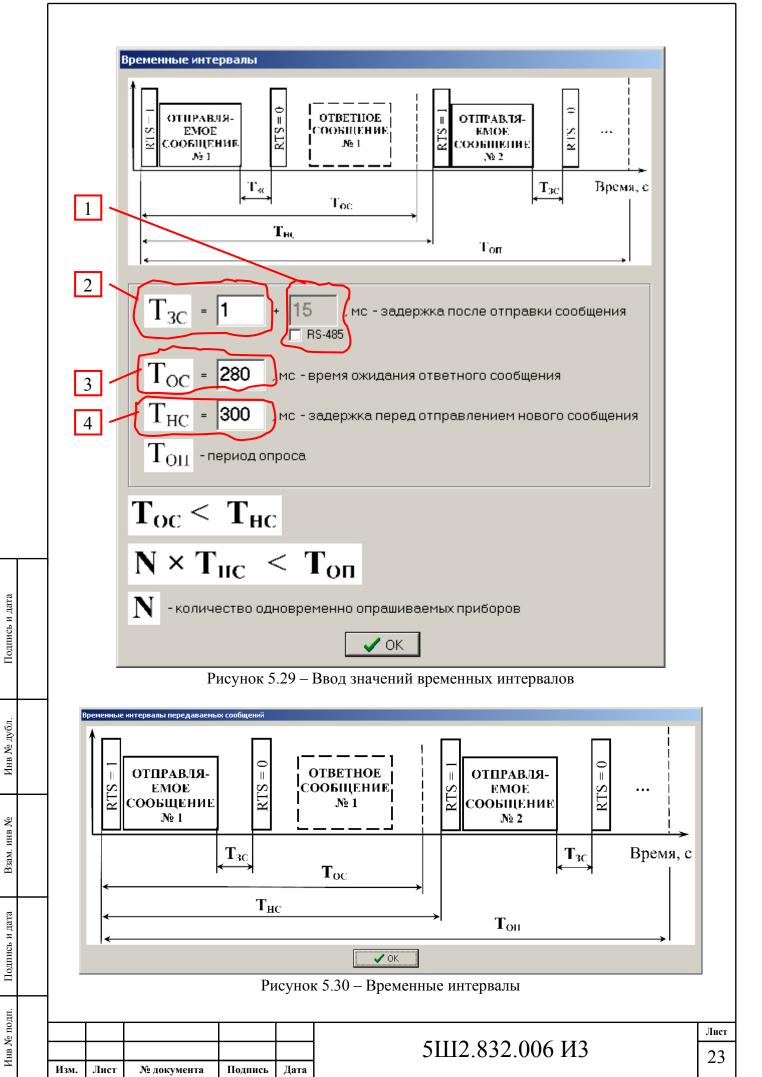

Приложение А (справочное)

Схемы распайки электрических кабелей для подключения приборов ДМ5002 по цифровому интерфейсу

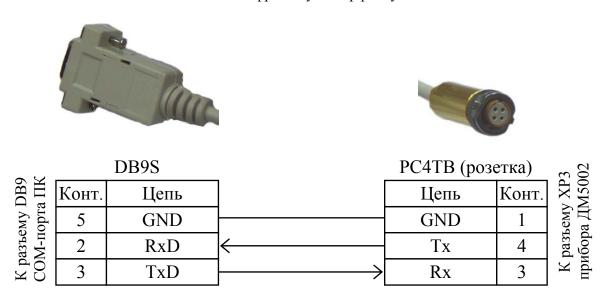


Рисунок А.1 – Распайка кабеля для подключения прибора ДМ5002 по цифровому интерфейсу RS-232 к COM-порту ПК

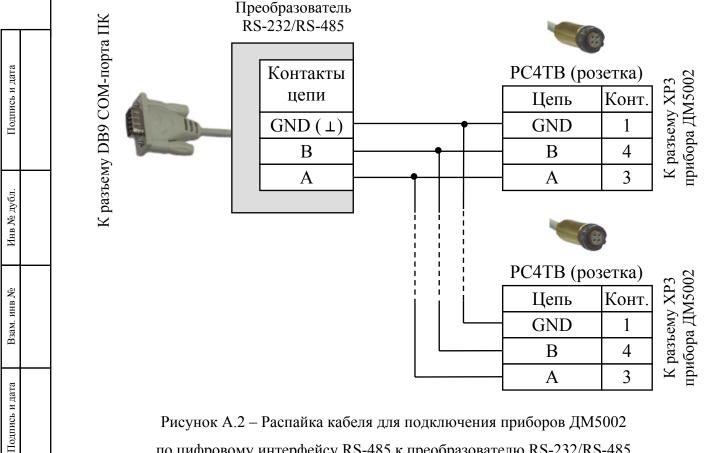


Рисунок А.2 – Распайка кабеля для подключения приборов ДМ5002 по цифровому интерфейсу RS-485 к преобразователю RS-232/RS-485

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Инв № подп.

51112.832.006 ИЗ

Лист регистрации изменений Номера листов (страниц) Всего Входящий № со-Подпись Дата листов докум. проводительного Изм. (страниц) докум. изменензамененновых аннулиров докум. и дата ных ных ванных Подпись и дата Инв № дубл. Взам. инв № Подпись и дата Инв № подп. Лист 5Ш2.832.006 ИЗ 25 Изм. Лист Подпись Дата № документа